

Montagehandleiding Sterlit-R

Voordat u begint is het belangrijk om de volgende stappen goed door te lezen en de aanwijzingen op de juiste manier op te volgen!

STAP 1: CONTROLEER DE ONTVANGEN GOEDEREN

Voordat u begint met uitpakken is het belangrijk om eerst de ontvangen goederen te controleren.

- Controleer of u heeft ontvangen wat u besteld heeft. Denk hierbij aan formaat, kleur, dikte uitvoering en aantallen.
- Controleer of de goederen niet beschadigd zijn. Als dit het geval is dient u een aantekening op de leverbon te maken.

Pas wanneer u de levering op juistheid gecontroleerd heeft, kunt u verder gaan met de volgende stappen.

Wanneer volgens u de levering niet klopt neemt u direct contact op met uw leverancier of met Isolco B.V.

STAP 2: OPSLAG & ACCLIMATISERING

Sterlit-R gewapende platen moeten met een goede ondersteuning horizontaal opgeslagen worden, bij voorkeur op pallets of latten. De platen moeten bij opslag buitenshuis tegen weersinvloeden beschermd worden, bijvoorbeeld met behulp van dekzeilen. Als de platen binnenshuis worden opgeslagen moet de eventuele verpakking worden verwijderd. Mocht het tijdens het plaatsen gaan regenen, zorg dan dat de platen worden afgedekt, bijvoorbeeld met dekzeilen.

Wanneer de platen nat worden kunnen ze uitzetten. Bij toepassing van natte platen loopt men het risico dat de platen na installatie extra krimpen.

Door de natuurlijke eigenschappen van het materiaal kan er bij naturel crème sprake zijn van kleurnuances en bij naturel grijs platen van kleurverschillen.

STAP 3: MONTAGE

Begin nooit met montage voordat stappen nummer 1 en 2 zijn opgevolgd. Verder is het belangrijk om de volgende punten in acht te nemen:

- Controleer dat u de juiste bevestigingsmaterialen heeft; Voor Sterlit-R (plus) platen worden bouwplaatnagels of schroeven aanbevolen.
- De platen dienen haaks op de richting van de balken gelegd te worden. De kopsen kanten van de plaat dienen altijd ondersteund te worden door balken. Bij montage van de gewapende platen adviseren wij om de platen op iedere (ondersteunende) balk met 3 plaatnagels te bevestigingen.
- Zorg dat u de schroeven of bouwplaatnagels op de juiste wijze plaatst op de plaat (zie figuren op de achterzijde) Het is belangrijk dat u minimaal 9 bevestigingsmiddelen gebruikt voor 2000x600mm platen.
- Het beste monteert u de platen in halfsteens verband. Dit komt in de meeste gevallen neer op 9 plaatnagels per plaat. De lengte van de bevestigingsmiddelen zijn afhankelijk van de dikte van het paneel. Om de optimale sterkte te waarborgen, dienen de bevestigingsmaterialen +/- 100 mm van de zijkanten van de pla-

ten gemonteerd te worden. Let op dat u niet door de wapeningslat heen slaat! De maximale toegelaten vrije overspanning bedraagt 1 meter. De breedte van de ondersteunende balken is minimaal 75mm.

• Let op! de platen zijn niet beloopbaar zonder loopplanken.

- Eventuele beschadigingen, kieren en gaten opvullen met zandcement.
- Wanneer de gewapende platen zijn aangebracht, is het belangrijk dat het dak meteen wordt afgedekt. Dit om te voorkomen dat er teveel vocht in de dakconstructie achterblijft, hetgeen later problemen kan veroorzaken.
- Raadpleeg de montage adviezen van de geleverde bevestigingsmiddelen.

Wanneer er twijfel bestaat over hoe juist te monteren, of montage volgens de voorschriften niet mogelijk is, dient u altijd eerst contact op te nemen met uw leverancier of Isolco BV voordat u verder gaat met montage!

(zie achterzijde voor montageschema's)

Figuur 1:
Sterlit R
2000x600



Figuur 2:
Sterlit R
2000x600

